

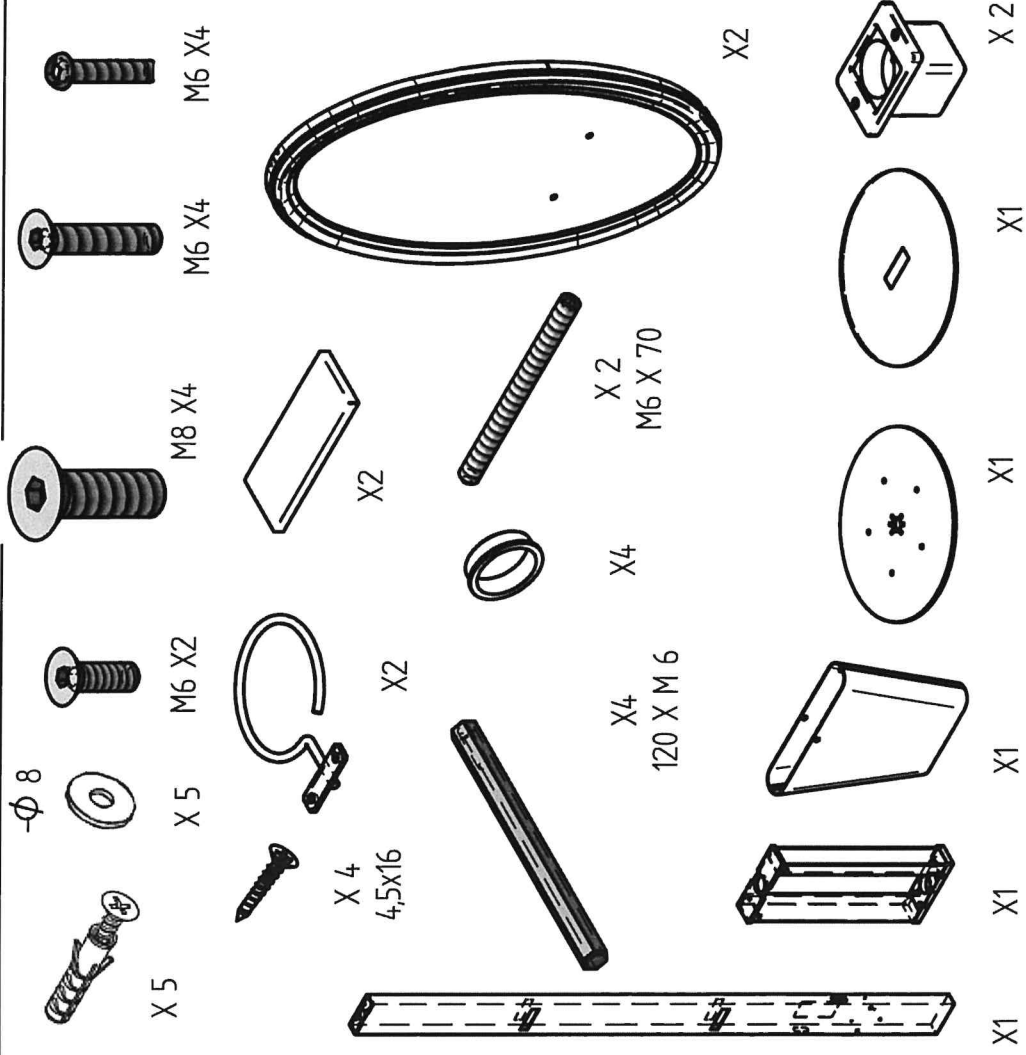


**COMPONENTI / COMPONENTS**

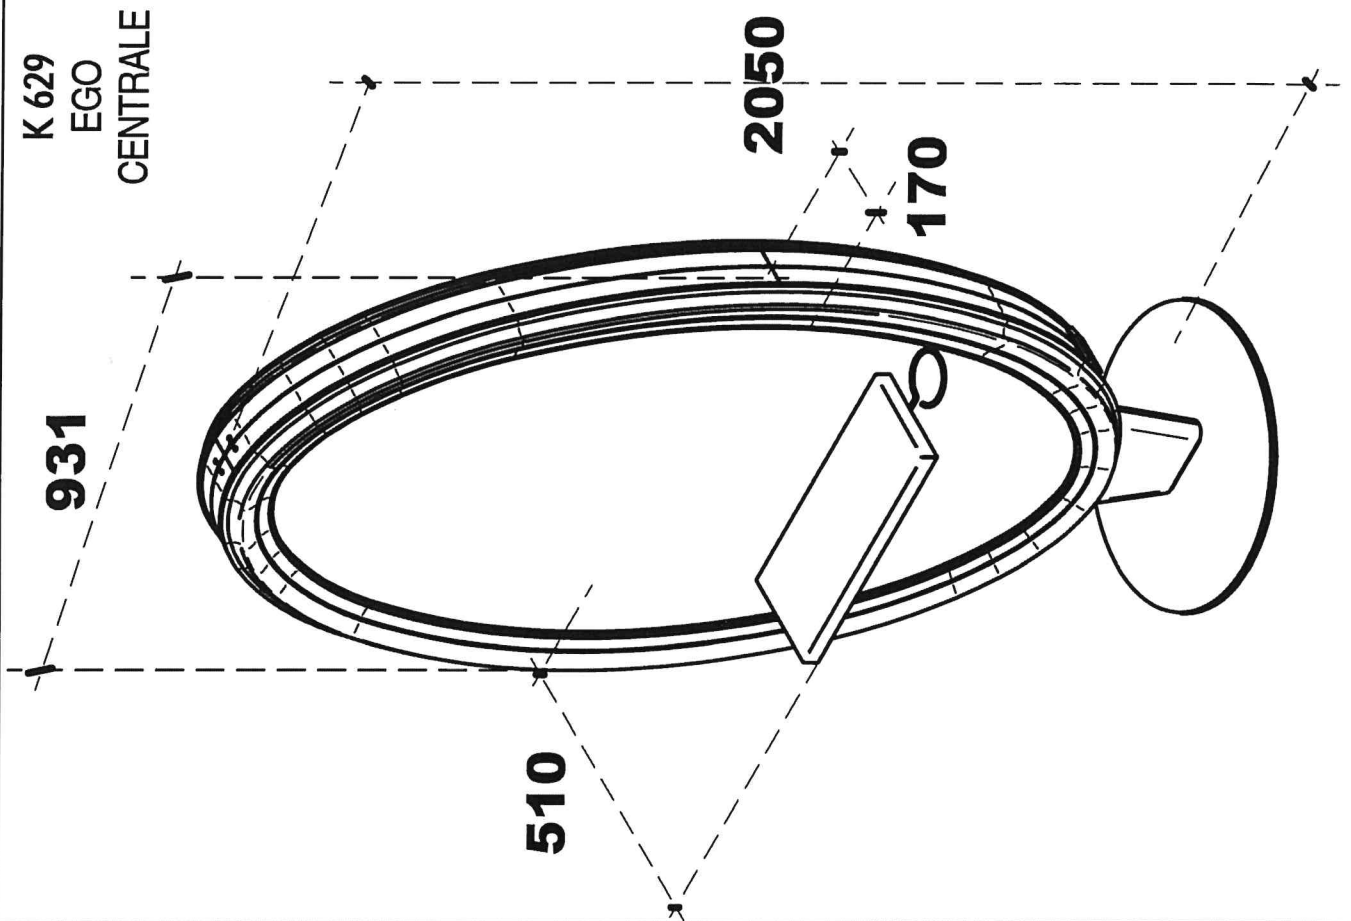


**UTENSILI / TOOLS**

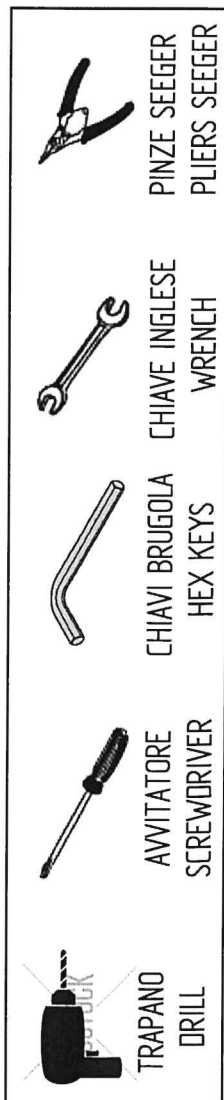

VIA MASACCIO, 2 (Z.I. MANCASALE)  
 -42124 REGGIO EMILIA (ITALIA) -  
 TELEFONO +39 0522.516510 - FAX +39  
 0522.514669

# K 629 EGO CENTRALE

**C**

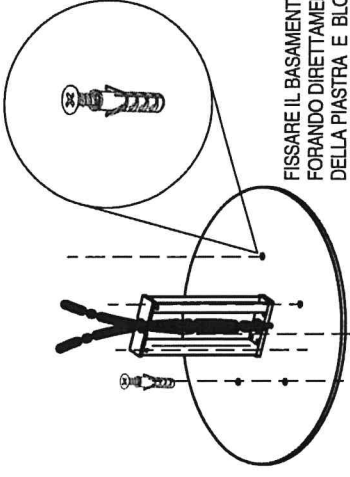

FISSARE IL BASAMENTO AL PAVIMENTO FORANDO DIRETTAMENTE DAI FORI DELLA PIASTRA E BLOCCARE CON VITTE TASSELLI, FACENDO ATTENZIONE A NON SCHIACCIARE IL CAVO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE.


FIX THE BASE TO THE FLOOR, DRILLING DIRECTLY FROM THE HOLES OF THE PLATE AND LOCK WITH SCREWS AND ANCHORS, PAY ATTENTION NOT TO CRUSH THE POWER SUPPLY CABLE.

NB. L'AZIENDA DECLINA OGNI RESPONSABILITA' QUALORA NON VENGA SEGUITA L'INDICAZIONE DI FISSARE IL BASAMENTO A TERRA.  
NB. THE COMPANY DISCLAIMS ANY LIABILITY WHEN THE INDICATION TO FIX THE BASE ON THE GROUND IS NOT FOLLOWED.

**B**

INFILARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA TRIFASE IN USCITA DAL PAVIMENTO, PREVENTIVAMENTE PREDISPOSTO DALL'IMPIANTISTA, AL FORO PIASTRA BASE, FINO A FARLO USCIRE DALL'ALTRO CAPO DEL SUPPORTO TUBO.  
NB. SI CONSIGLIA LUNGHEZZA MINIMA CAVO ML. 1,3.


THREAD THE FEEDING CABLE AT THE BASE PLATE HOLE, PREVIOUSLY PREPARED BY THE INSTALLER, UNTIL YOU LEAVE IT AT THE OTHER TUBE SUPPORT HEAD.  
NB. WE RECOMMEND CABLE LENGTH ML. 1,3 MINIMUM.

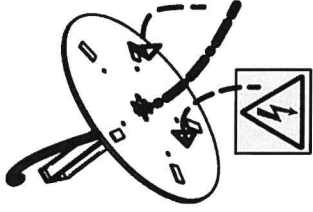

**A**

FISSARE L'INSERTO SUPPORTO PALO, ALLA PIASTRA BASE CON LE VITI MA 8.


FIX THE POLE SUPPORT TO THE BASE PLATE, WITH THE MA8 SCREWS

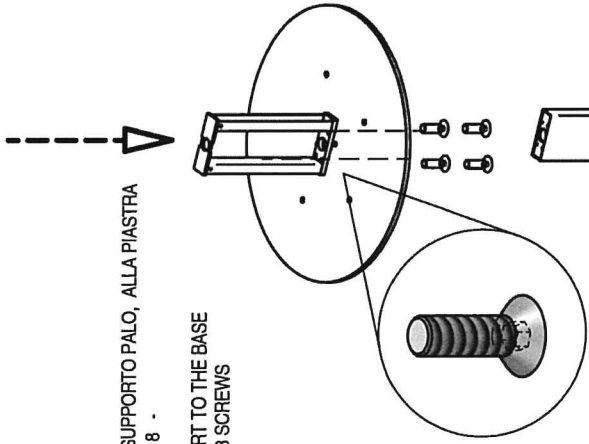

**E**

INFILARE SUL PALO IN SUCCESSIONE LA COVER COPRIBASE E IL CARTER COPRIPALO, BLOCCARE IL PALO ALL'INSERTO INTERNO CON LE 4 VITI MA6


INSERT THE BASE COVER AND THE POLE COVER IN SUCCESSION, LOCK THE POLE TO THE INSERT WITH THE MA 6 SCREWS

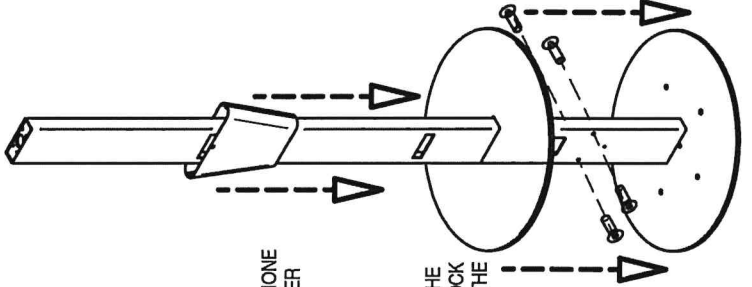

**F**

PORTARE I CAVI DI ALIMENTAZIONE FUORI DALLE DUE ASOLE AI LATI DEL PALO AIUTANDOSI CON IL FORO CENTRALE DI SERVIZIO, FISSARE LA COVER COPRIPALO CON LE DUE VITI MA6 CONTRAPPOSTE


BRING THE TWO SLOTTED POWER SUPPLY CABLE OUT OF THE TWO SLOTTED HOLES ON THE SIDES OF THE POLE, USING THE CENTRAL SERVICE HOLE, FIX THE POLE COVER WITH THE MA 6 SCREWS OPPOSITE

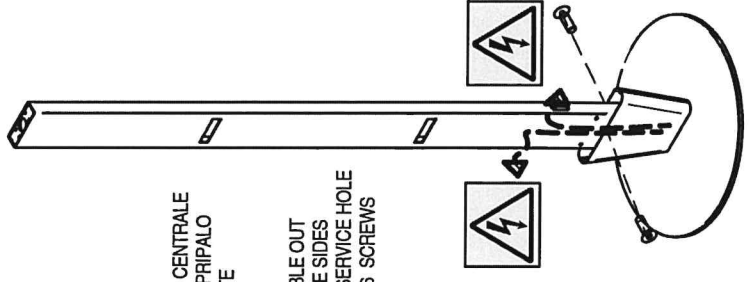

**D**

INFILARE IL PALO AL SUPPORTO FINO AD APPOGGIARE SULLA PIASTRA BASE


INSERT THE POLE TO THE SUPPORT, UNTIL IT LIES ON THE BASE

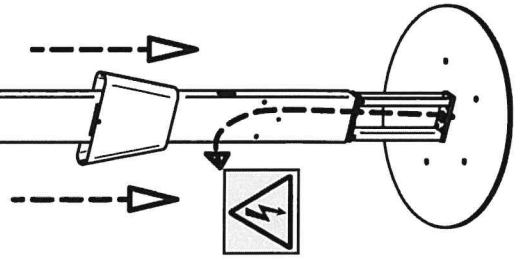

**G**


AGGANCIARE UNA SPECCHIERA  
DA UN LATO DEL PALO ,AGGRAPPANDO  
I LABBRI DELLE PIASTRE ALLE RISPETTIVE  
ASOLE ORIZZONTALI DEL PALO

ATTACH A MIRROR ON ONE SIDE OF THE  
POLE, CLICKING THE LIP OF THE PLATES  
TO THE RESPECTIVE HORIZONTAL SLOTS  
OF THE POLE

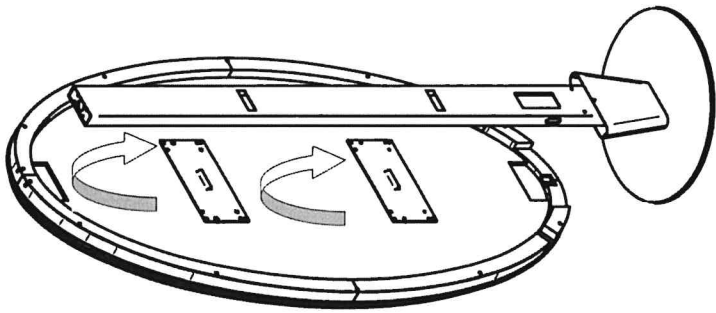**L**



EFFETTUARE LA STESSA OPERAZIONE CON  
LA SECONDA SPECCHIERA DAL LATO OPPOSTO  
DEL PALO, FACENDO COLLIMARE I BORDI  
DELLE DUE SEMICORNICI

PERFORME THE SAME OPERATING WITH THE  
SECOND MIRROR ON THE OPPOSITE SIDE OF  
THE POLE, MAKING THE EDGES OF THE TWO  
HALF FRAMES COLLIMATE

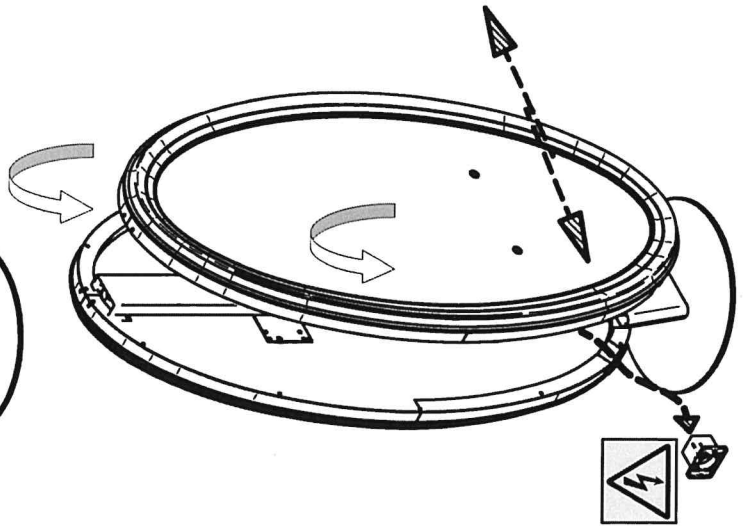**H**

EFFETTUARE IL CABLAGGIO DELLE  
DUE PRESE ELETTRICHE SENZA FISSARE  
LA PLACCHETTA ALLA CORNICE


CARRY OUT TH WIRING OF THE ELECTRIC  
SOCKETS WITHOUT PUSHING THE PLATES  
TO THE FRAME

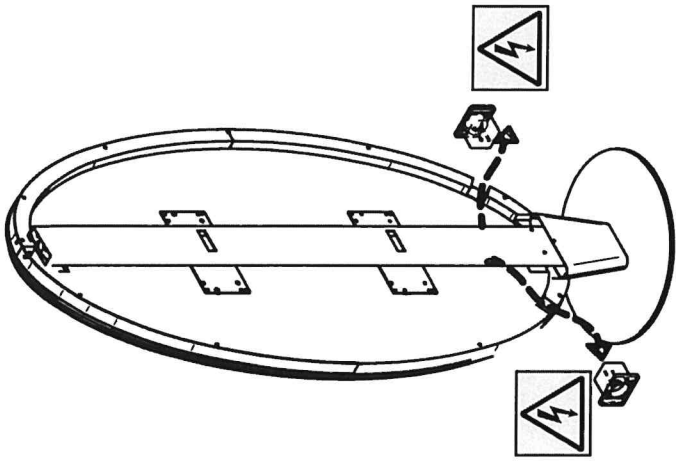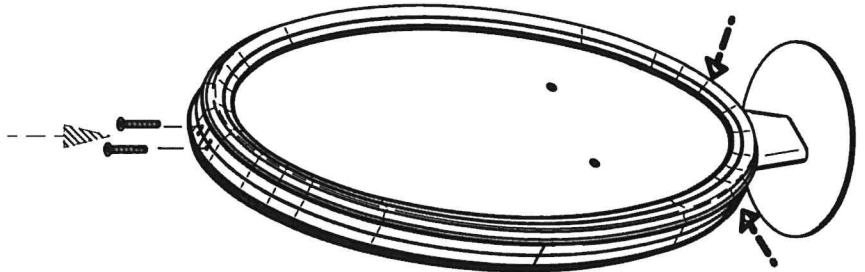**M**

BLOCCARE INFINE LE DUE CORNICI AL PALO  
INTERNO CON LE VITI M4 X 50 NEI 4 FORI  
SUPERIORI.FISSARE LE PRESE ELETTRICHE  
ALLE CORNICI INFILANDO DENTRO IL CAVO  
IN ECCESSO

FINALLY LOCK THE TWO FRAMES TO THE  
INTERNAL POLE WITH THE M4x50 SCREWS IN  
THE FOUR UPPER HOLES.FIX THE ELECTRIC  
SOCKETS TO THE FRAMES, BY INSERTING  
THE EXCESS CABLE INSEIDE



# K 629 EGO CENTRALE

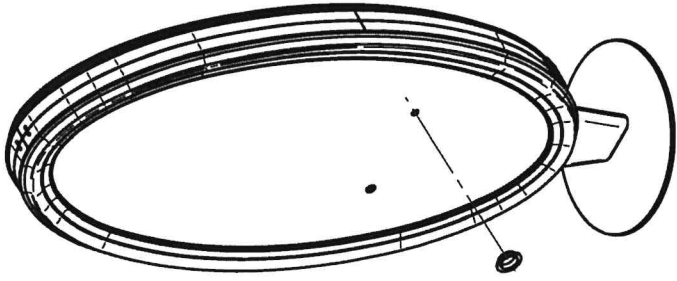

**A**

**N**  
 PREDISPORRE IL FISSAGGIO DEL PIANO MONTANDO A DUE BARRE ESAGONALI IL GRANO M6 X 70 mm, SERRANDOLO PER MM 9 CIRCA. NB. ATTENZIONE: POSIZIONARE SUI FORI DELLO SPECCHIO LE BOCCOLE FLANGIATE


PREPARE THE FIXING OF THE TOP, MOUNTING THE M6 X 70 DOWEL ON TWO HEXAGONAL BARS, TIGHTENING IT FOR ABOUT MM 9. ATTENTION, POSITION THE FLANGED BUSHINGS ON THE HOLES OF THE MIRROR

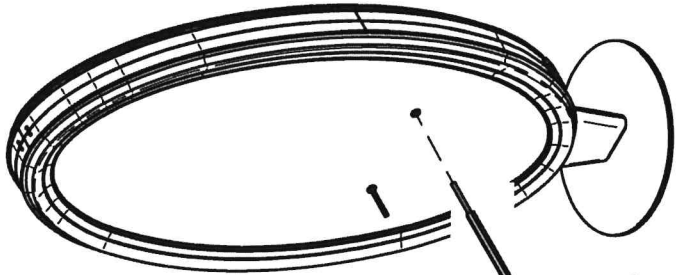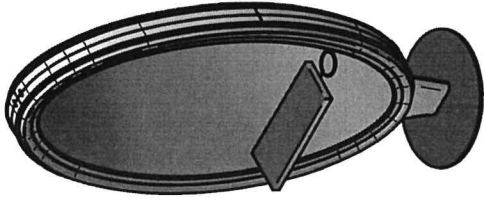


**P**

INFILARE LA BARRA CON GRANO NEL FORO DELLO SPECCHIO FACENDO USCIRE PARTE DEL FILETTO DAL FORO OPPOSTO. SERRARE LA SECONDA BARRA CHIUDENDO A PACCHETTO CONTRO LA PIASTRA INTERNA SUPPORTO PIANO. (PARTICOLARE-B) RIPETERE CON LA SECONDA BARRA.

INSERT THE BAR WITH GRUBBLE INTO THE HOLE OF THE MIRROR, PUT OUT PART OF THE THREAD FROM THE HOLE OF THE OPPOSITE MIRROR, TIGHTEN THE SECOND BAR, CLOSING A PACKAGE AGAINST THE INTERNAL PLATE SUPPORT PLANE (DETAIL B). REPEAT WITH THE SECOND BAR

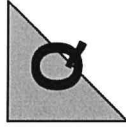

**Q**

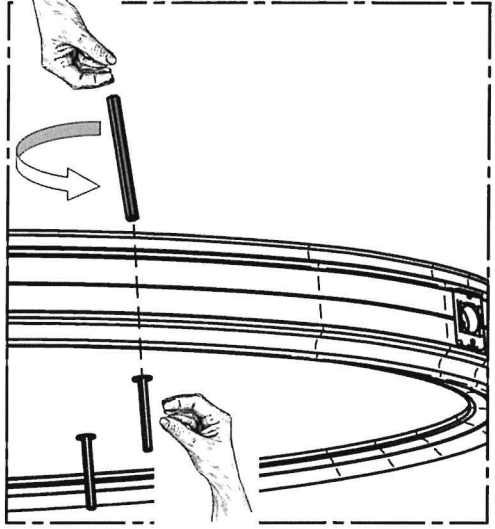


**PARTICOLARE B**

INNESTARE I PIANI SULLE BARRE ESAGONALI, BLOCCARE I PIANI CON VITI DAL LATO INFERIORE DEL PIANO, MONTARE IL PORTA FONES AL PIANO CON LE APPOSITE VITI USANDO IM PRE FORI PREDISPOSTI NEL LATO INFERIORE. RIPETERE OPERAZIONE PER LA CORNICE OPPOSTA

CONNECT THE SHELVES ON THE EXAGONAL BARS, BLOCK THE SHELVES WITH SCREWS FROM THE BOTTOM SIDE ASSEMBLE THE PHONES HOLDER TO THE HOB WITH THE SCREWS USING THE PRE HOLES. REPEAT OPERARTION FOR THE SECOND FRAME

# K 629 EGO CENTRALE

INGOMBRI COMPRESSE SEDUTE

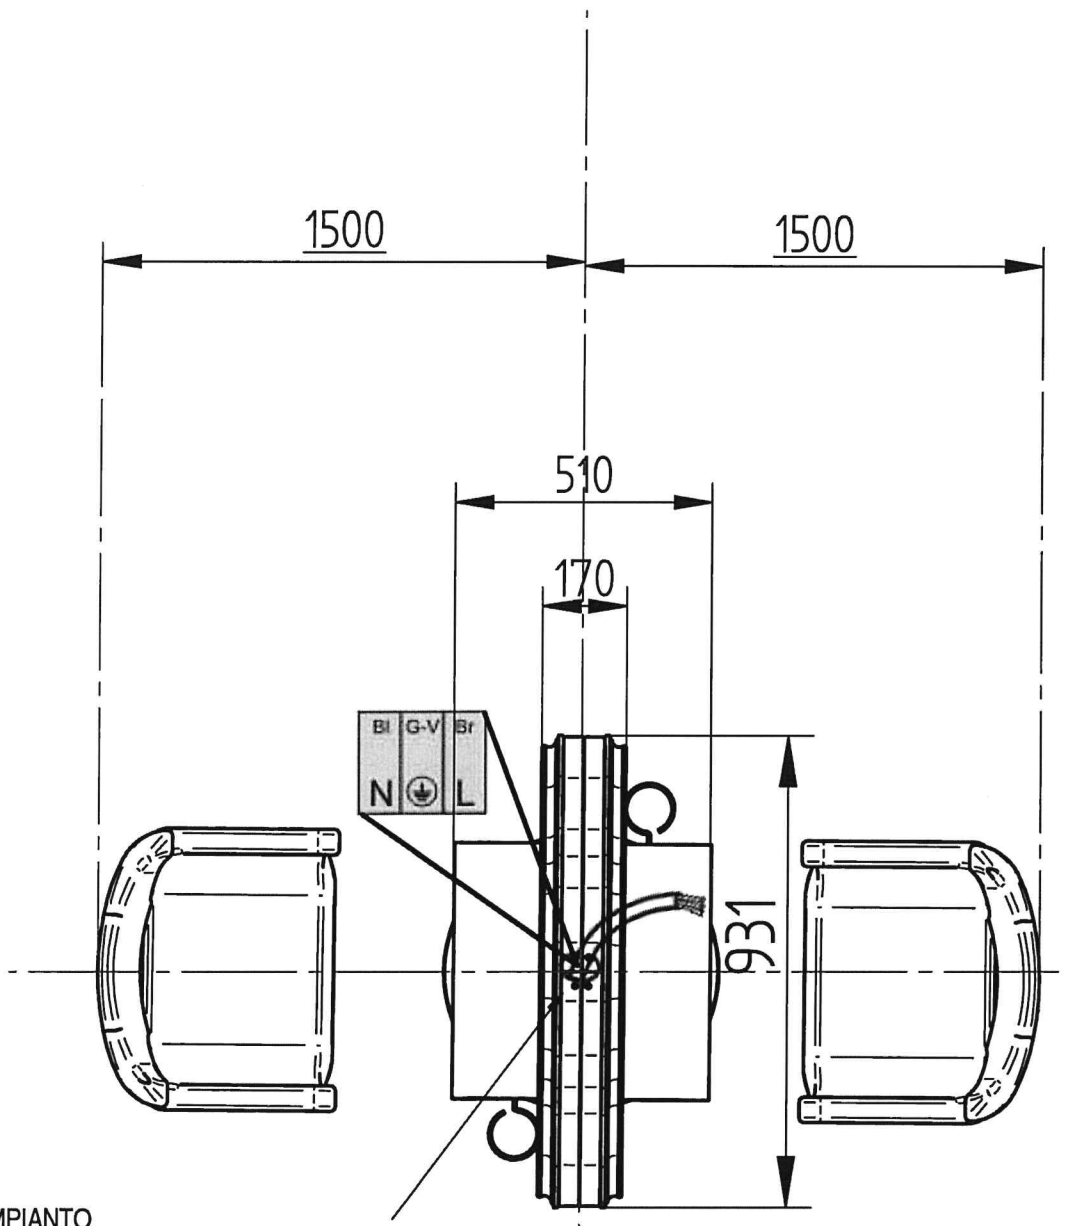

USCITA IMPIANTO  
ELETTRICO DA  
PAVIMENTO  
NB.  
LASCIARE ALMENO CM 130 DI CAVO LIBERO